


## دسته‌بندی ورق‌های فلزی

ورق‌های فلزی، شکلی از فلز هستند که تحت فرایندهای صنعتی به ضخامت‌های نازک‌تر تغییر شکل داده می‌شوند. ورق‌های فلزی براساس استانداردها دسته‌بندی‌های مختلفی دارند که در ادامه به برخی از این دسته‌بندی‌ها اشاره می‌کنیم.

به چند طریق می‌توانید ورق‌های فلزی را دسته‌بندی کنید؟

ورق‌های فلزی را می‌توان براساس جنس یا ضخامت آنها دسته‌بندی نمود، شکل ۵ دسته‌بندی ورق‌های فلزی را از لحاظ جنس نشان می‌دهد. ممکن است پس از مشاهده این دسته‌بندی این سؤال برایتان پیش آید که آیا این دسته‌بندی منطقی است؟ اگر نه، می‌توانید دسته‌بندی‌های دیگری از ورق‌ها را ارائه دهید؟

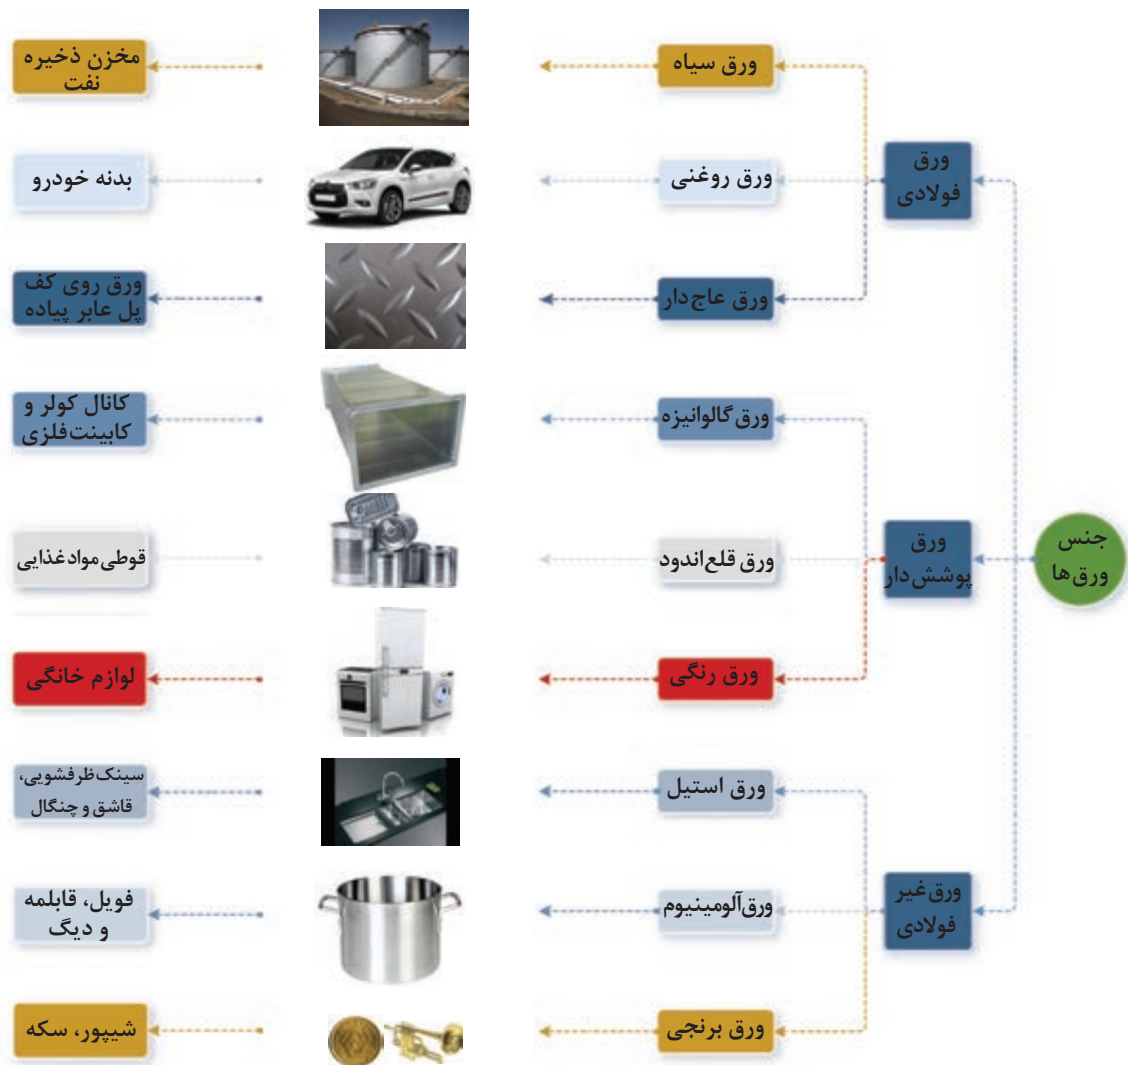

شکل ۵ - نمودار درختی دسته‌بندی ورق‌های فلزی براساس جنس

همان‌طور که ذکر شد، علاوه بر دسته‌بندی ورق‌ها براساس جنس، می‌توان آنها را براساس ضخامت نیز دسته‌بندی کرد. در جدول ۲ دسته‌بندی ورق‌ها براساس ضخامت نشان داده شده است.


جدول ۲ - دسته‌بندی ورق‌های فولادی از نظر ضخامت

ردیف	نوع	نام کاربردی	محدوده ضخامت (mm)	ویژگی	نمونه‌ای از کاربرد	تصویر
۱	ورق نازک	Sheet	$0.2 < t \leq 1$	.....	بدنه کابینت‌های فلزی .....	
			$1 < t \leq 3$	.....	بدنه اتومبیل	
۲	ورق متوسط	Plate	$3 < t \leq 6$	مناسب برای خم‌کاری و ساخت اشکال هندسی	تانکر حمل مواد سوختی	
۳	ورق ضخیم	Plate	$t > 6$	مناسب برای ساخت مخازن تحت فشار، سازه‌های فلزی، لوله‌های انتقال نفت و گاز	بدنه کشتی .....	

## قیچی‌های دستی

قیچی دستی برای برش کاری خط‌های صاف کوتاه و منحنی بر روی ورق فلزی به کار می‌رود. برش کاری با قیچی دستی روشی بدون براده برداری است. مقدار نیروی مورد نیاز برای برش کاری با قیچی دستی، براساس نسبت طول تیغه برنده به طول دسته قیچی تعیین می‌شود.

چگونه می‌توان قیچی‌های دستی را دسته‌بندی کرد؟ در شکل زیر دسته‌بندی قیچی‌های دستی با تصویر نشان داده شده است، به قیچی‌ها نگاه کنید، به نظر شما این قیچی‌ها برچه اساسی دسته‌بندی شده‌اند. تفاوت بین قیچی‌های دستی در چیست؟

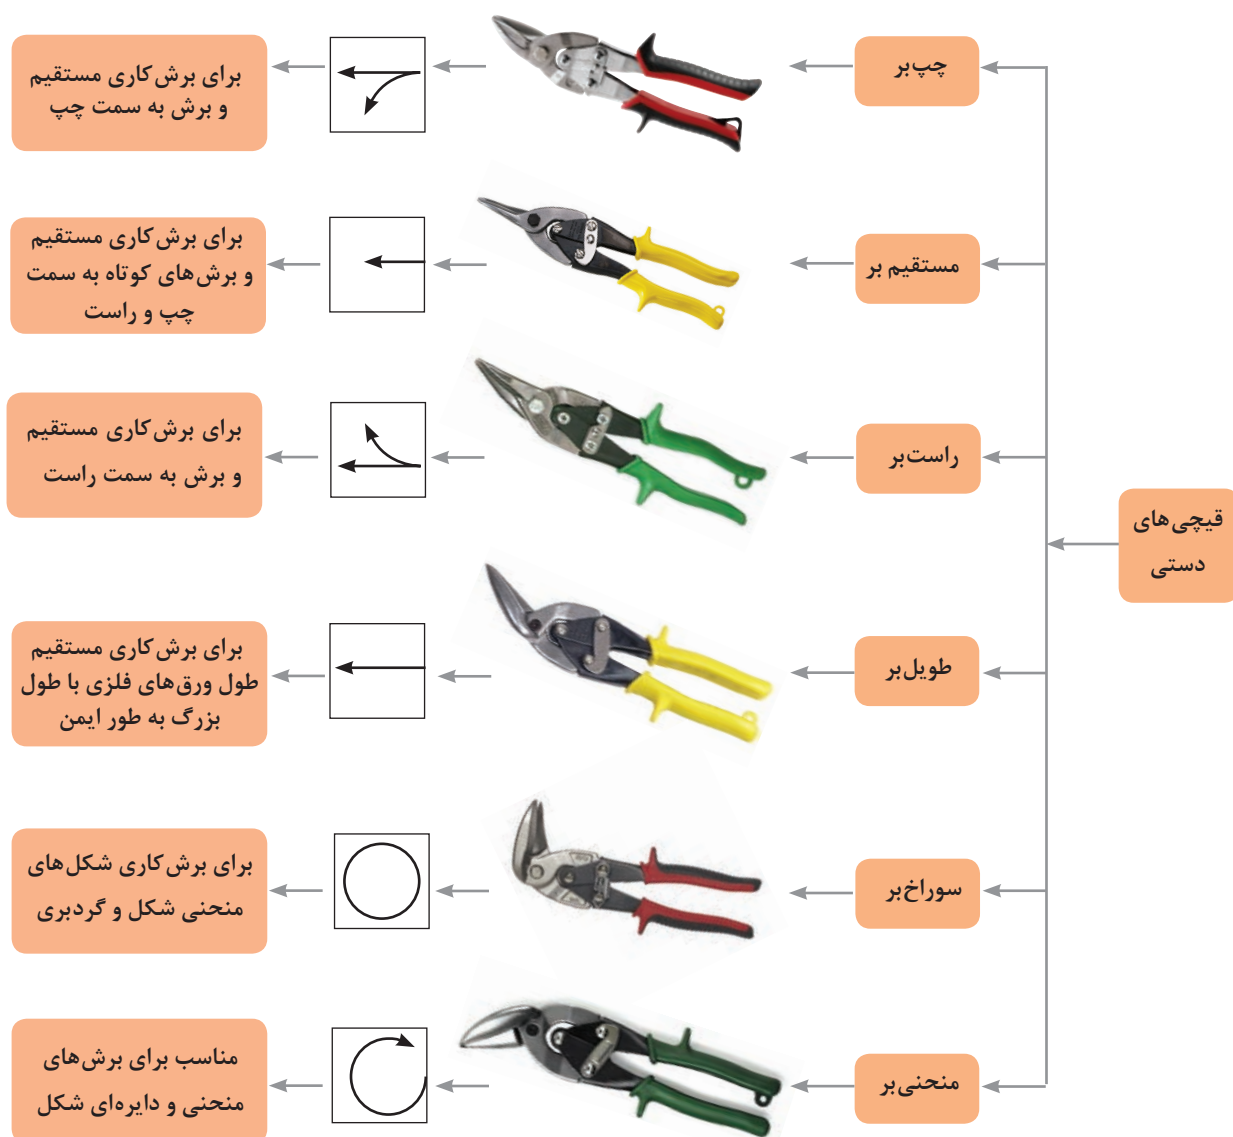

شکل ۶

## چگونه می‌توان ورق‌های متوسط را با قیچی برید؟



شکل ۱- قیچی اهرمی ساده

همان‌طور که در بخش قبلی فراگرفتید از قیچی دستی برای برش‌کاری ورق‌های نازک تا ضخامت یک میلی‌متر استفاده می‌شود. حال این سؤال پیش می‌آید که اگر ضخامت ورق افزایش یابد چه باید کرد؟

در گذشته برای رفع این محدودیت طول دسته قیچی را افزایش می‌دادند تا بتوان ورق‌های ضخیم‌تر را برش داد. هر چند این کار از نظر اجرایی صحیح نمی‌باشد و ممکن است به قیچی نیز آسیب برساند.


بنابراین چرا با اضافه کردن طول دسته قیچی می‌توان ورق‌های ضخیم‌تر را با همان قیچی دستی برش داد؟

## قیچی اهرمی

قیچی اهرمی برای برش‌کاری مستقیم و منحنی روی ورق‌های فلزی با ضخامت بالاتر از حد قیچی دستی به کار می‌رود، علاوه بر این می‌توان از این نوع قیچی‌ها برای برش‌کاری مقاطع پروفیلی دیگر مانند تسمه، نبشی، T شکل (سه‌پر)، میل‌گرد و چهارپهلوی نیز استفاده کرد. این روش برش‌کاری بدون براده‌برداری انجام می‌شود و دورریز ناچیزی دارد.

**دسته‌بندی قیچی‌های اهرمی:** با توجه به محدودیت ضخامت برش در قیچی‌های دستی، طراحان و سازندگان ابزار با توجه به قانون اهرم تصمیم گرفته تا نوعی قیچی تولید کرده که دسته قوی‌تر و بلندی داشته باشد تا بتواند ضخامت و طول بیشتری را برش‌کاری کنند. لذا در این بخش به معرفی قیچی‌های اهرمی و اصول کار آنها خواهیم پرداخت.


شکل ۲ دسته‌بندی قیچی‌های اهرمی را براساس کاربرد نشان می‌دهد. به این دسته‌بندی توجه کنید آیا می‌توان به شیوه دیگر این قیچی‌ها را دسته‌بندی کرد؟

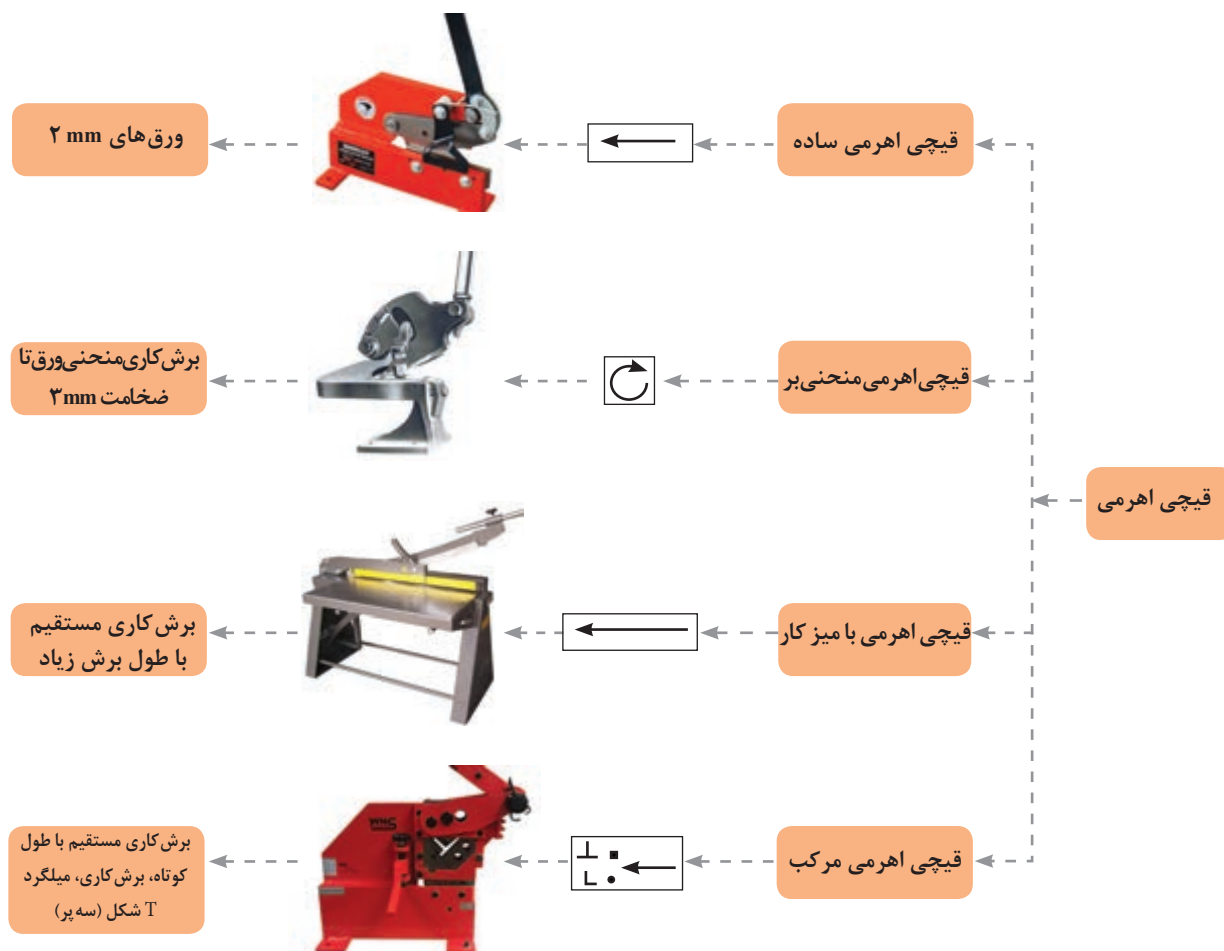

شکل ۲- دسته‌بندی قیچی‌های اهرمی


## مراحل برش کاری

حصول برش کاری مطلوب با استفاده از قیچی نیازمند اجرای منظم سه مرحله زیر می باشد:

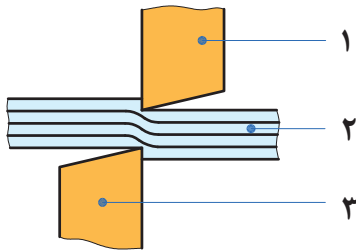


شکل ۵- نفوذ ( مرحله اول )

**مرحله اول (نفوذ):** پس از پایین آمدن تیغه‌ها و برخورد آن با قطعه، ادامه حرکت نیاز به نیروی بیشتری دارد. با افزایش نیرو، قطعه در بین دو تیغه همانند فنر فشرده می شود و در برابر نیرو مقاومت می کند. زمانی که نیروی وارده از مقاومت قطعه بیشتر شود، مرحله اول برش کاری که **نفوذ** نامیده می شود آغاز می گردد.

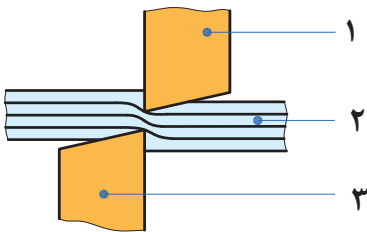

شکل ۶- برش ( مرحله دوم )

**مرحله دوم (برش):** در ادامه برش کاری و با افزایش نیرو، تیغه‌ها بر مقاومت داخلی قطعه غلبه کرده و بیشتر در قطعه فرو می روند به این مرحله **برش** گویند.

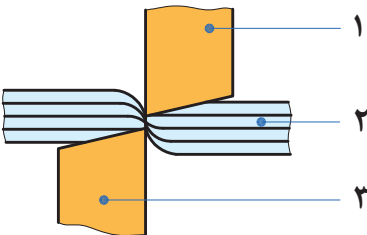

شکل ۷- شکست ( مرحله سوم )


**مرحله سوم (شکست):** در انتهای برش کاری با افزایش نیرو، قطعه در بین دو تیغه کاملاً فشرده شده و دیگر تیغه‌ها قادر به نفوذ در آن نخواهند بود. در این مرحله با افزایش نیرو قطعه در بین تیغه‌ها شکسته می شود که به این مرحله **شکست** گویند.

در تمامی تصاویر:

- ۱ نشان دهنده تیغه متحرک
- ۲ نشان دهنده قطعه کار
- ۳ نشان دهنده تیغه ثابت

## روش‌های خم‌کاری ورق


روش‌های خم‌کاری ورق را به طور کلی به دو گروه دستی و ماشینی تقسیم می‌کنند. شکل ۱۴ به نظر شما این گروه بندی بر چه اساسی است و تفاوت بین این خم‌کن‌ها در چیست؟

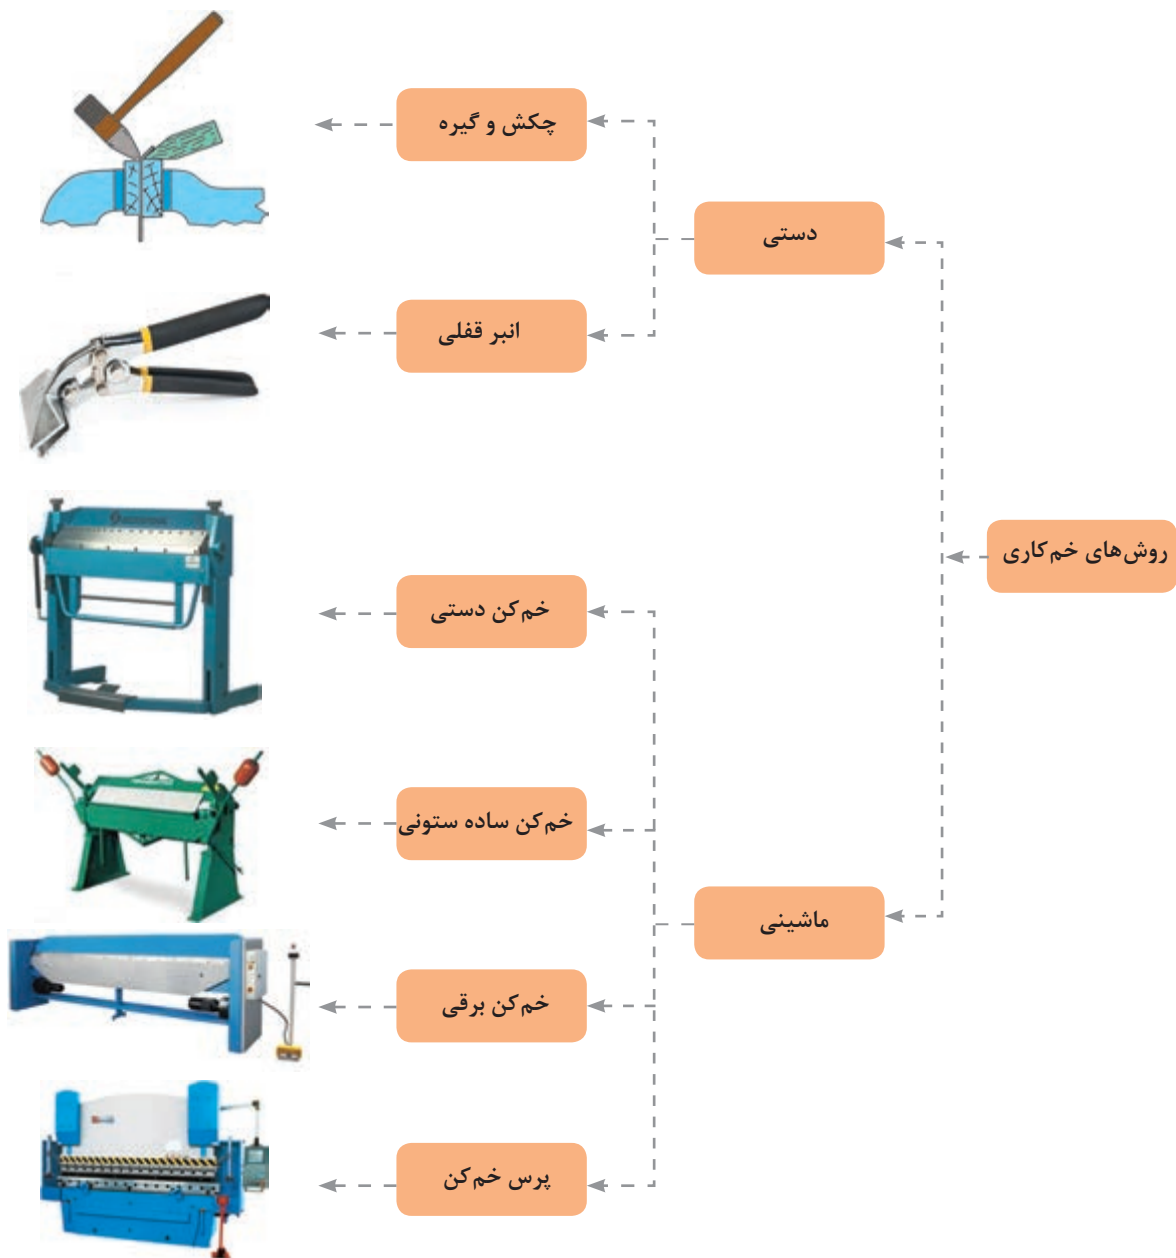

شکل ۱۴- دسته‌بندی خم‌کن‌های دستی و ماشینی


## خم کاری ماشینی

این خم‌کن‌ها معمولاً برای خم‌کاری ورق‌های فلزی نازک تا ضخامت  $1/6$  میلی‌متر به کار می‌روند. نمونه‌ای از یک خم‌کن دستی را در شکل ۲۱ می‌بینید. این خم‌کن‌ها قادرند ورق‌های فلزی با پهنای ۸ تا ۱۰ برابر ضخامت ورق با شعاع خم  $1/5$  برابر ضخامت ورق را خم کنند.

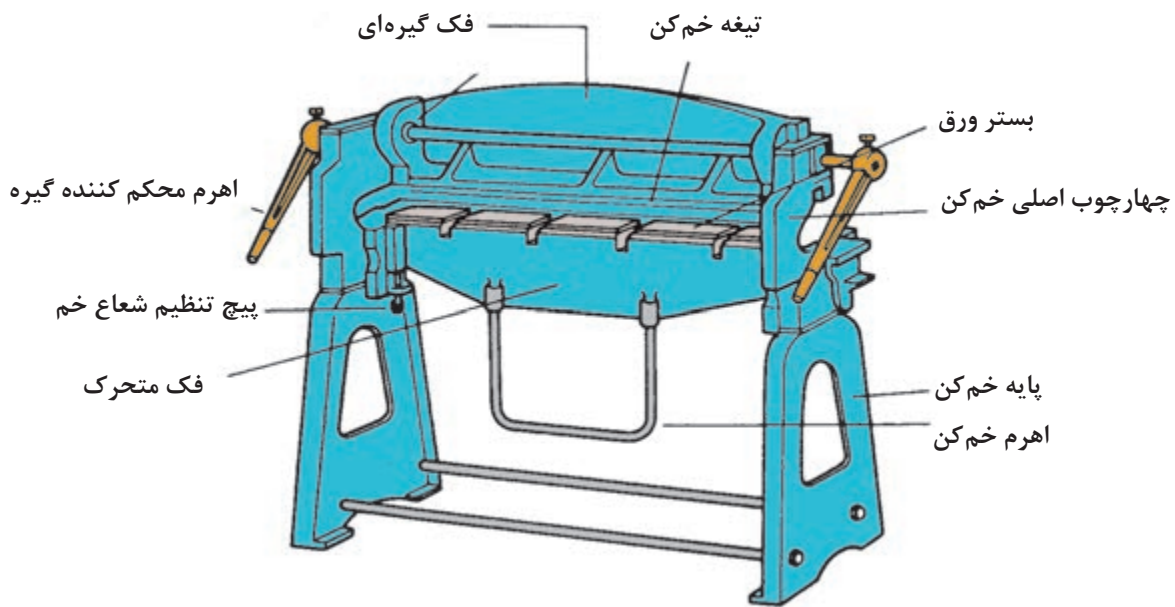

شکل ۲۱- شماتیک یک خم‌کن دستی

شکل ۲۲ (الف)، (ب) و (ج) خم‌کاری با شعاع کوچک (خم تیز  $90^\circ$ ) و شعاع خم بزرگ با زاویه  $90^\circ$  و خم چند مرحله‌ای ترتیبی را به کمک قالب با ماشین خم‌کن دستی مشاهده می‌کنید.

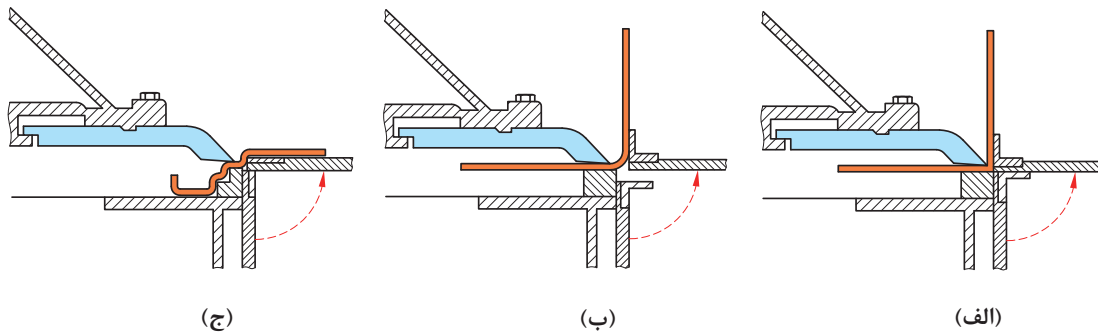

شکل ۲۲- (الف) خم‌کاری با شعاع کوچک (ب) خم‌کاری با شعاع بزرگ (ج) خم‌کاری ترتیبی



برای حالت (a) بین فک متحرک و صفحه گردون فاصله ای وجود ندارد. در حالت (b) بین صفحه گردون و متحرک فاصله وجود دارد (که فاصله هوایی) می گویند. که باعث ایجاد شعاع خم می گردد. علاوه بر نظر و بحث زیبایی در ورق های نرم مانند مس و آلومینیوم و برنج باید شعاع خم زیاد باشد تا از ترک در فک طراح


خم جلوگیری کند.

در حالت (c) نظر به پیچیدگی خم و پلکانی بودن خم ها از قالبی استفاده می شود تا از گیر کردن و له شدن خم جلوگیری کند. که این گونه موارد به ابتکار سازندگان مربوط می شود که خلاقیت به خرج دهند و قطعه آسان خم کاری شود که در معماری داخلی و در لوازم خانگی و غیره کاربرد دارد.

## روش خم کاری با خم کن دستی

### مرحله اول: بستن ورق بر روی میز کار


در این مرحله مقدار فاصله فک بالا بسیار مهم است باید به اندازه ای باشد تا اجازه دهد هنگام بستن ورق فضای خالی برای خم های قبل احتمالی وجود داشته باشد. (یعنی خم های قبلی زیر فک بالا له نشوند.) ضمناً تیغه فک بالا روی لبه خط کشی شده به طور دقیق قرار گیرد.

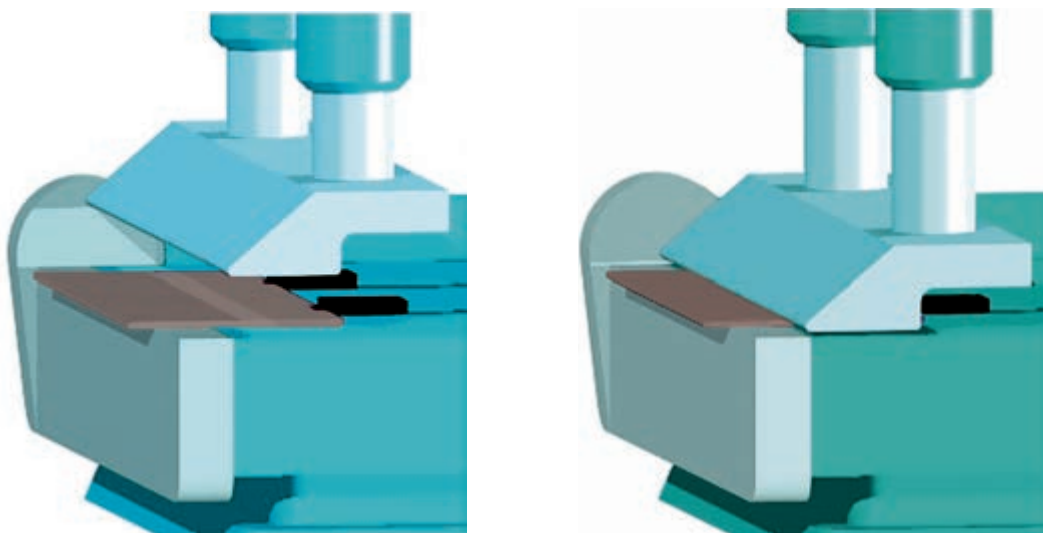

شکل ۲۳- بستن ورق بر روی میز کار

### مرحله دوم: خم کاری

در این مرحله فک بالا توسط اهرم سفت کننده به سمت پایین می آید و ورق در جای خود محکم می شود. سپس اهرم خم کاری را به سمت بالا می آوریم تا زاویه در نظر گرفته شده خم کاری شود. توجه داشته باشید که اهرم مقداری بیشتر بالا بیاید، تا زاویه برگشت ارتجاعی ورق را جبران کند. (یعنی دو تا سه درجه بیشتر خم شود.) برای تغییر شعاع خم بر اساس نقشه با استفاده از پیچ تنظیم شعاع، می توان شعاع خم را تغییر داد.

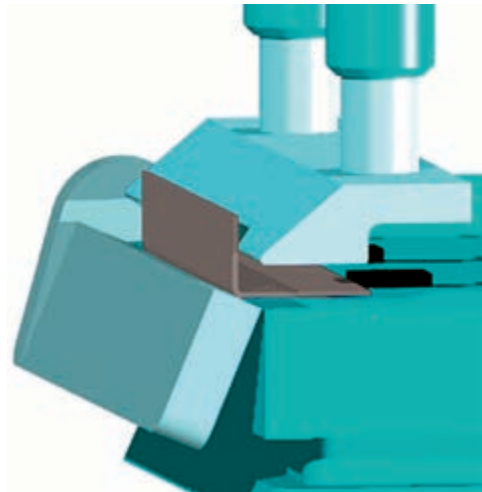

شکل ۲۴- خم کاری


### مرحله سوم: خارج کردن ورق از خم کن

در این مرحله پس از باز کردن فک بالا باید قطعه به راحتی از خم کن خارج شود. اگر ترتیب خم کاری به طور صحیح انجام نشود ممکن است قطعه داخل خم کن گیر کرده و به راحتی خارج نشود و باعث مشکلات گردد. بنابراین از قبل باید در این مورد پیش بینی کرد.

## جوش کاری مقاومتی (RW)<sup>۱</sup>

فرایندی است که به واسطه عبور جریان الکتریسیته از فلز مورد اتصال و مقاومت الکتریکی ایجاد شده در فصل مشترک دو فلز، حرارت تولید می‌شود که این حرارت موجب اتصال دو فلز می‌شود. یا به عبارت دیگر، با عبور جریان الکتریسیته از فلزات، فصل مشترک بین دو فلز گرم شده که این گرما موجب خمیری شدن و در ادامه ذوب این ناحیه شده، در نهایت با اعمال فشار در فصل مشترک دو فلز اتصال ایجاد می‌شود.

در جوش کاری مقاومتی جریان مورد نیاز بایستی دارای ویژگی ولتاژ پایین و آمپر بالا باشد. همان‌طور که در شکل ۵ می‌بینید، برای برقراری جریان الکتریسیته و اعمال نیرو به بخش‌های گرم‌شده، فشار وارد می‌شود. این فشار توسط الکترودهای بالا و پایین اعمال می‌شود. در این فرایند نیاز به ماده پُرکننده نمی‌باشد.

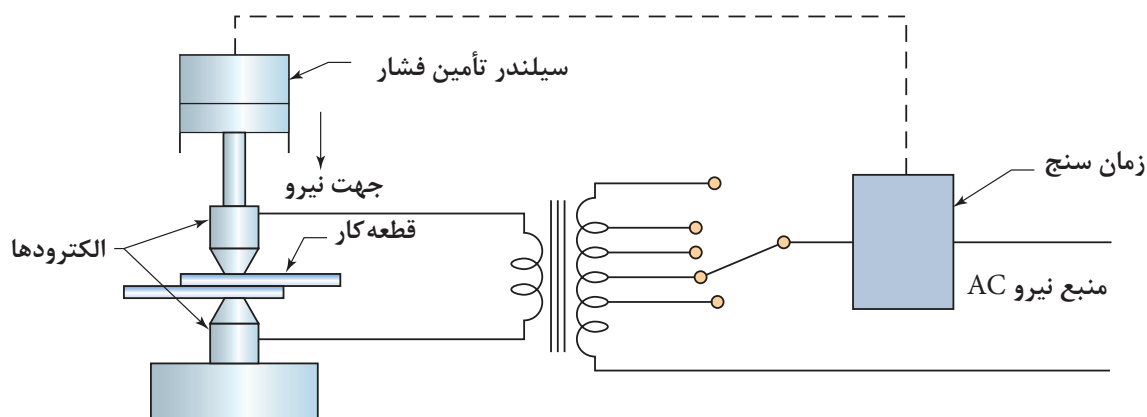

شکل ۵ - شماتیک فرایند جوش کاری مقاومتی

جریان مورد نیاز برای مقاومت الکتریکی توسط ترانسفورماتور تأمین می‌شود. وظیفه ترانسفورماتور تبدیل برق با ولتاژ بالا و آمپر پایین به ولتاژ پایین و آمپر بالا می‌باشد. فشار مورد نیاز هم برای اعمال نیرو توسط سیستم‌های مکانیکی، هیدرولیکی و پنیوماتیکی تأمین می‌شود.

## کاربرد جوش کاری مقاومتی

جوش کاری مقاومتی در صنایع خودروسازی، هوافضا برای بدنه خودرو که از جنس ورق فولادی می باشد و صنایع الکترونیک به طور گسترده استفاده می شود. به طور گسترده این روش مورد استفاده قرار می گیرد.


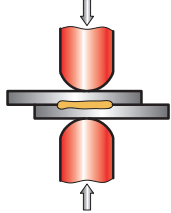

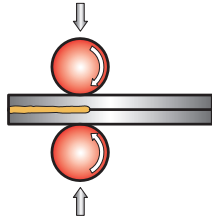

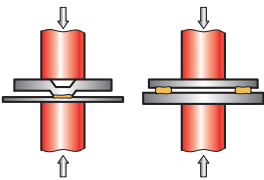

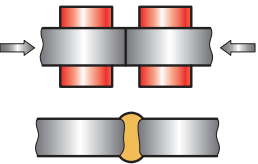

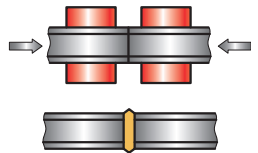



شکل ۶- صنایع خودرو سازی

## روش‌های جوش کاری مقاومتی

جوش کاری مقاومتی بر اساس کاربرد به پنج روش مختلف دسته‌بندی می‌شوند. جدول ۱ روش‌های جوش کاری مقاومتی همراه با کاربرد هر یک از آنها را نشان می‌دهد.

جدول ۱- روش‌های جوش کاری مقاومتی

تصویر	کاربرد	شماتیک	روش
	سینک‌ها، بدنه خودروها، صنایع الکترونیک، صنایع هوافضا		نقطه جوش Spot weld
	سینک‌ها، لوله‌ها، بشکه‌ها، قوطی‌های بسته‌بندی مواد غذایی		درز جوش Seam Weld
	صندلی، لوله‌ها، قطعات سپر و گلگیر خودرو		جوش زائده‌ای Projection Weld
	پروفیل‌ها، لوله‌ها، مقاطع		جوش سر به سر Butt Weld
	زنجیرهای فلزی، ریل‌های قطار، ابزارهای فلزی		جوش جرقه‌ای Flash Weld

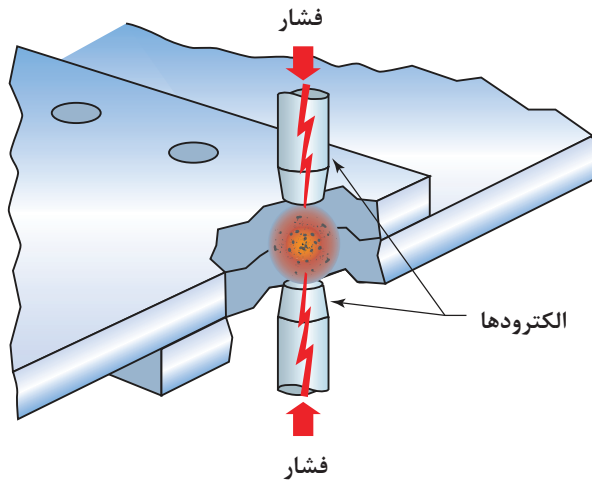

شکل ۷ - روش اتصال با فرایند نقطه جوش

نقطه جوش متداول ترین روش در بین روش های جوش کاری مقاومتی می باشد. در این فرایند، جوش به واسطه گرمای تولید شده بین فصل مشترک دو فلز، شکل می گیرد. این گرما به دلیل مقاومت الکتریکی ایجاد می شود. از آنجایی که مقاومت الکتریکی در فصل مشترک بین دو فلز بیشترین مقدار می باشد، عمل ذوب و جوش در این نقطه رخ می دهد. شکل ۷ نمایشی از نقطه جوش و مقاومت های مختلف موجود در این فرایند را نشان می دهد.

نکته



اندازه و شکل جوش ایجاد شده در فصل مشترک دو قطعه با اندازه نوک الکتروود قابل کنترل می باشد.


در فرایند نقطه جوش اتصال در چهار سیکل (دوره زمانی) صورت می گیرد که در شکل ۸ نشان داده شده است:

مرحله اول: سیکل اعمال فشار

مرحله دوم: سیکل جوش کاری - اعمال جریان

مرحله سوم: سیکل نگهداری - اعمال فشار فورج

مرحله چهارم: سیکل خنک کاری - خنک شدن ناحیه اتصال

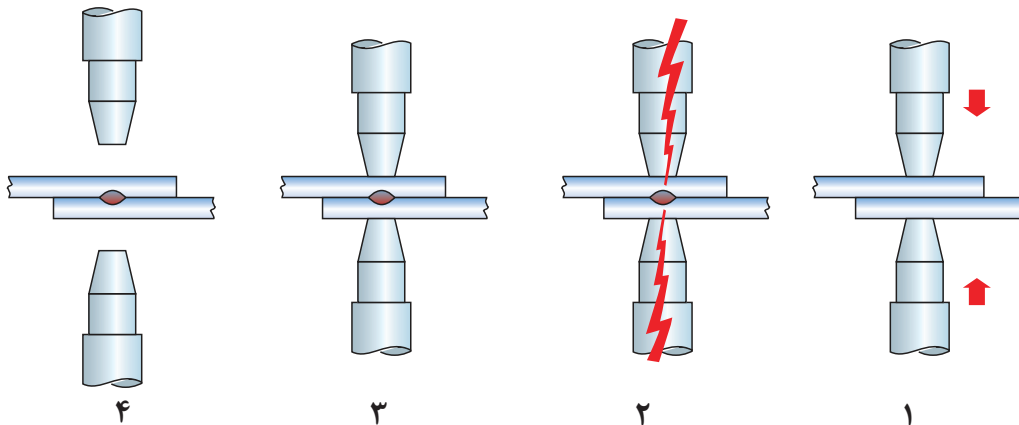

شکل ۸ - مراحل نقطه جوش

## تجهیزات فرایند نقطه جوش

انواع دستگاه: دستگاه نقطه جوش بر اساس نوع کاربرد در شکل و ابعاد مختلفی ساخته می‌شوند که برخی از متداول‌ترین نوع از این دستگاه‌ها در شکل‌های زیر نشان داده شده است.



شکل ۹ - دستگاه نقطه جوش قابل حمل




شکل ۱۱ - دستگاه نقطه جوش پدالی



شکل ۱۰ - روبات نقطه جوش

## اجزای دستگاه نقطه جوش

بخش‌های مختلف یک دستگاه نقطه جوش در شکل ۱۲ نشان داده شده است.

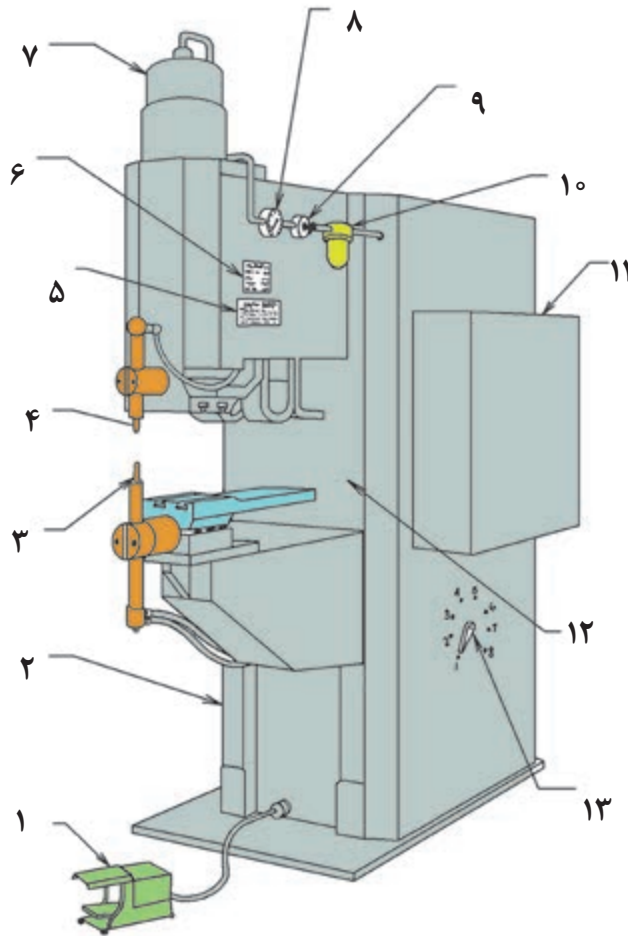


شکل ۱۲- اجزای دستگاه نقطه جوش پدالی

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ۱- پدال نقطه جوش      | ۸- درجه فشار هوا             |
| ۲- قاب دستگاه         | ۹- پیچ تنظیم فشار هوا        |
| ۳- الکتروود پایینی    | ۱۰- سیلندر فشار هوا          |
| ۴- الکتروود بالایی    | ۱۱- جعبه کنترل پارامترها     |
| ۵- مشخصات دستگاه      | ۱۲- ترانسفورماتور            |
| ۶- جدول نیرو الکتروود | ۱۳- کلید تنظیم ترانسفورماتور |
| ۷- سیلندر هوا         |                              |



## الکترو د نقطه جوش

به طور معمول در دستگاه نقطه جوش از فلز مس به عنوان الکترو د استفاده می شود. الکترو دها وظیفه مشخصی دارند که در شکل ۱۳ شماتیک از آنها نشان داده شده است.

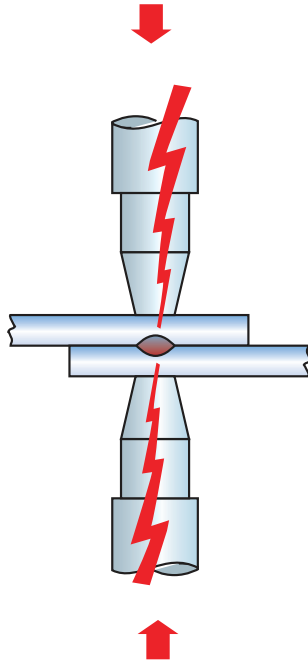

شکل ۱۳- شماتیک الکترو د نقطه جوش

به نظر شما وجود آب در الکترو د سمت راستی به چه منظور است؟ الکترو د باید شکل ظاهری و هدایت الکتریکی و گرمایی خود را حین شرایط کاری حفظ کند. به همین دلیل نوک الکترو دها را از آلیاژهای مس و آلیاژهایی که این ویژگی ها را دارند می سازند.

نکته



## دسته بندی الکترو دها بر اساس جنس

انجمن تولیدات جوش کاران مقاومتی<sup>۱</sup> (RWMA) نوک الکترو د نقطه جوش را در دو گروه دسته بندی کرده است.

- گروه A: جنس این گروه از الکترو دها مس و آلیاژ مس می باشد  
نوع ۱، نوع ۲، نوع ۳، نوع ۴، نوع ۵
- گروه B: جنس این گروه از الکترو دها فلزات دیرگداز می باشد  
نوع ۱۰، نوع ۱۱، نوع ۱۲، نوع ۱۳

<sup>۱</sup>- Resistance Welders Manufacturing Association




جدول زیر تفاوت بین این دو گروه از الکترودها را نشان می‌دهد.

کاربرد	ویژگی	هدایت در مقایسه با مس خالص	مواد	نوع	گروه
	با افزایش میزان عناصر آلایزی، استحکام افزایش، هدایت الکتریکی و حرارتی کاهش می‌یابد	۸۵ درصد از هدایت مس خالص	مس، مس و کروم، مس و زیرکونیوم	۱	A
		۷۵ درصد از هدایت مس خالص	کروم، مس و زیرکونیوم	۲	
		۴۵ درصد از هدایت مس خالص	مس و آلایژ برلیوم درصد پایین	۳	
		۲۰ درصد از هدایت مس خالص	مس و آلایژ برلیوم درصد بالا	۴	
		۷۵ درصد از هدایت مس خالص	آلایژ مس و آلومینیوم	۵	
	با افزایش میزان عناصر آلایزی، استحکام افزایش	۴۵ درصد از هدایت مس خالص	آلایژ مس و فلزات دیرگداز	۱۰	B
		۳۰ درصد از هدایت مس خالص		۱۱	
		۲۹ درصد از هدایت مس خالص		۱۲	
		۲۸ درصد از هدایت مس خالص		۱۳	

## دسته‌بندی الکترودها از لحاظ شکل ظاهری

جدول ۲ دسته‌بندی الکترودها از لحاظ شکل ظاهری را نشان می‌دهد. به نظر شما هر یک از این الکترودها دسته‌بندی الکترودهای نقطه جوش از لحاظ ظاهری چه کاربردی دارند؟

جدول ۲ - د

شکل	کاربرد	نوع الکتروود	علامت الکتروود
	..... ..... .....	تخت	F
	..... ..... .....	شعاعی	R
	..... ..... .....	گنبدی	DR
	..... ..... .....	مخروطی	CF
	..... ..... .....	مخروطی	P
	..... ..... .....	خارج از مرکز	E

## روش اجرای نقطه جوش

به طور کلی برای اتصال قطعات فلزی به یکدیگر با فرایند نقطه جوش به صورت زیر عمل می‌کنیم:  
**۱- آماده سازی ورق:** قبل از شروع جوش کاری سطوح قطعات فلزی را باید از هرگونه آلودگی زدود. چرا؟  
 در جدول ۳ عوامل، اثرات آنها و راه تمیزکاری شرح داده شده است.

جدول ۳- روش‌های حذف لایه‌های مزاحم

ردیف	نوع لایه مزاحم	تصویر	اثر مخرب در جوش	روش حذف و تمیزکاری
۱	اکسید سطحی		افزایش شدت جریان مورد نیاز چسبیدن الکتروود به سطح قطعه آلوده شدن سطح الکتروود	تمیزکاری مکانیکی مانند برس زدن و سنباده زدن
۲	چربی		ایجاد حباب در جوش	تمیزکاری با پارچه تنظیف و تمیزکاری با مواد شیمیایی مجاز (برای حذف لایه‌های ضخیم)
۳	رنگ		نقطه جوش ضعیف ظاهر نامناسب جوش	تمیزکاری مکانیکی و شیمیایی

**۲- تنظیم و راه‌اندازی دستگاه نقطه جوش:** مراحل تنظیم و راه‌اندازی دستگاه نقطه جوش عبارت‌اند از:

**الف) کنترل اجزای دستگاه نقطه جوش**

۱- کنترل الکتروود شکل و زاویه الکتروود


۲- کنترل هم‌راستایی الکتروودها

۳- کنترل شیلنگ آب‌گرد و اتصال آن به الکتروود و خروجی آب

### ب) تنظیم پارامترهای دستگاه

- ۱- تنظیم شدت جریان
  - ۲- تنظیم زمان نگهداری
  - ۳- تنظیم نیروی اعمالی (فشار)
- ### ۳- ایجاد اتصال

همان طور که قبلاً ذکر شد، ایجاد اتصال در فرایند نقطه جوش در چهار سیکل صورت می‌پذیرد. شکل زیر سیکل‌های فرایند نقطه جوش را نشان می‌دهد.

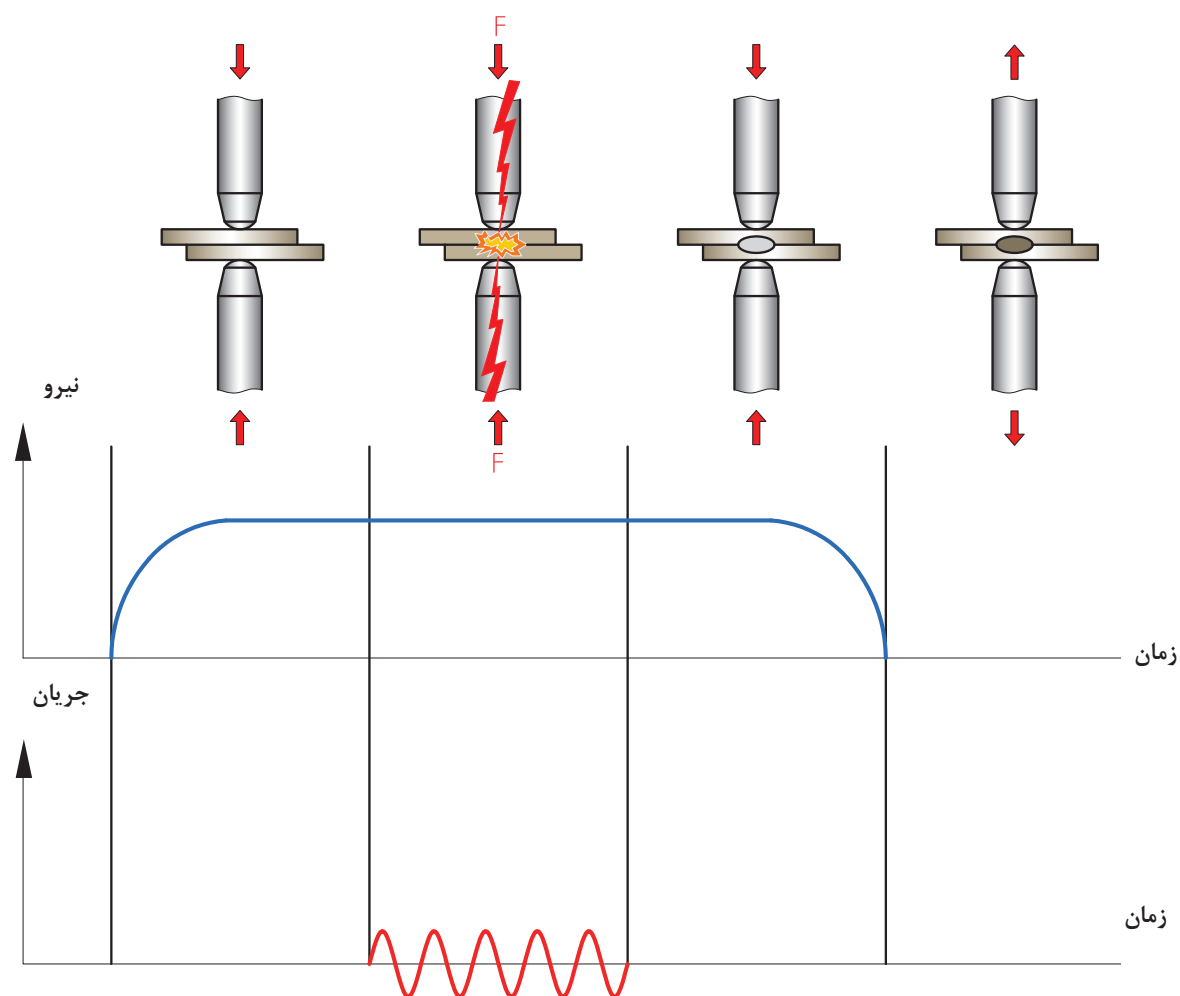

شکل ۱۴- سیکل‌های نقطه جوش